


PV Gutachten

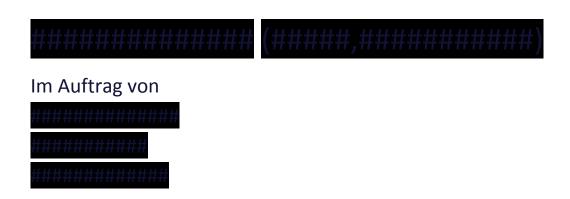

Gutachten ZE15014-KAP September 2015



Contents

1 Auftrag	2
2 PV System & Umfeld	2
2.1 Ort	2
2.2 Komponenten	2
2.3 Klima	3
3 Sichtprüfung	3
3.1 Elektrik	3
3.2 PV System	4
4 Messergebnisse	4
4.1 Spannungsmessung	4
4.2 Infrarotmessung	5
4.3 IU-Kennlinienmessung	6
5 Interpretation der Messergebnisse	6
6 Nächste Schritte	7
Anhang 1 PV Layout	8
Anhang 2 Einlinienschema	9
Anhang 3 Fotos	10
Anhang 4 Spannungsmessung	11
Anhang 4.1 Modul-Leerlaufspannung	11
Anhang 4.2 String-Spannung/-Ströme (Vmpp, Impp) am Wechselrichter	13
Anhang 4.3 String-spannung gegen Erdpotenzial	13
Anhang 5 IR Bilder	14
Anhang 6 IU-Kennlinien	16

Zusammenfassung

Alle untersuchten Module der Anlage zeigen eine deutlich reduzierte Modulleistung.

Design- und Montagefehler können auf Basis der Sichtprüfung ausgeschlossen werden.

Als Ursache für diese Reduktion wird PID (Potential Induced Degradation) vermutet. Die Ursache für diesen extrem starken Effekt an de facto allen Modulen ist unbekannt.

Es wird empfohlen die Module durch die Verwendung der SMA Offset-Boxen zu heilen.



1 Auftrag

Der Kunden des Auftraggebers reklamierte starken Leistungsabfall seiner Module, was an der Anzeige der Wechselrichter abgelesen wurde. Stringspannung und Stringstrom (im mpp) waren auf allen Wechselrichtern der Anlage stark reduziert gegenüber den ursprünglichen Spannungen.

Nach ersten Messungen der Leerlaufspannungen mehrerer Module, wurde deutlich, dass auch diese stark abgefallen waren.

Aufgabe dieses Gutachtens ist die Schädigung der PV Module durch stichprobenartige Infrarot- und Kennlinienmessung festzuhalten und Schlüsse über die Art des Defektes zu ziehen.

2 PV System & Umfeld

Die Anlage besteht aus einem Backup System mit einem AC-Bus, PV-Wechselrichtern und Inverter-Charger an Batterien. Eine SMA Multiclusterbox koordiniert den Betrieb der Anlage im Ongrid und Offgrid-fall.

Da kein Datalogger an der Anlage installiert war, ist es unklar wann und mit welcher Änderungsrate die Verschlechterung eingesetzt hatte.

2.1 Ort

Die Anlage befindet sich in (GPS Koordinaten

Im Süden der Anlage ist in einem Abstand von 50 cm ein Zaun von 3 m Höhe dessen Steher starke Verschattung auf der untersten Modulreihe hervorrufen (im Winter voraussichtlich deutlich stärker).

2.2 Komponenten


Auf der Anlage kamen die folgenden Komponenten zum Einsatz.





2.3 Klima

Das Klima in ist von April bis November sehr relativ warm und auch feucht. Gelegentlich gibt es Sandstürme, die dem Material zusetzen können. Durch die unmittelbare Meeresnähe und gelegentlich sehr starke Winde ist auch mit salzhaltiger Luft zu rechnen.

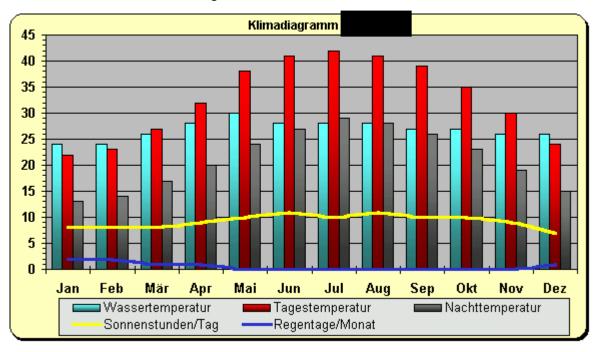

3 Sichtprüfung

Die Sichtprüfung wurde am 8. September 2015, zwischen 8:00 und 16:00 durchgeführt. Die Tageshöchsttemperatur war zu diesem Zeitpunkt 43°C, die Luftfeuchtigkeit in etwa 50%.

3.1 Elektrik

Bei der Sichtprüfung wurden folgende Tatsachen augenscheinlich:

- Es wurden keine Wechselrichterfehler registriert.
- Die DC-Kabel und PV-Stecker zeigen keinen sichtbaren Schaden und sind ordentlich verlegt. An manchen Stellen sollten die DC Kabel vor scharfen Kanten geschützt werden (z.B. durch Kantenschutz oder Rohre) was jedoch noch nicht zu einer Verschlechterung der Isolation geführt hat.
- Alle Wechselrichter, wie auch Aufständerungen wurden durch ausreichend Starke Kabel geerdet.
 Laut Plan ist die Erdung der Aufständerung mit der Erdung des Gebäudes verbunden (wo auch die Wechselrichter stehen.



3.2 PV System

Bei der Sichtprüfung wurden folgende Tatsachen augenscheinlich:

- Die Modulaufständerung ist stabil aufgebaut, die Module sind darauf vorschriftsmäßig montiert.
- Es gibt keine sichtbare Beschädigung der Module oder der Zellen
- Manche Module sind durch den Zaun oder Bäume stark verschattet

4 Messergebnisse

Bei den Messungen wurden folgende Messgeräte verwendet:

	Hersteller	Туре
Multimeter	Fluke	114
Infrarot Kamera	FLIR	E40 (E49001)
IU-Kennlinienmessgerät	PVE	PVPM 1040 (C04610)

4.1 Spannungsmessung

Es wurde die Leerlaufspannung an allen Modulen gemessen. Diese ist bei allen Modulen zu gering (auch wenn man die hohe Temperatur und die Sonneneinstrahlung von deutlich weniger als 1000W/m² berücksichtigt). Die Module am Stringanfang (die ersten 5 bis 10 Module) sind im Durchschnitt weniger geschädigt als die Module am String-ende (siehe Abbildung 2).

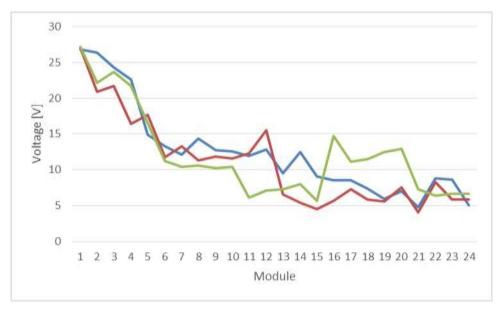


Abbildung 2 Modul-Leerlaufspannung von 3 Strings an einem Wechselrichter



Die String-spannung im Maximum-Power-Point (mpp) die durch den Wechselrichter eingestellt wird ist im Betrieb ebenfalls viel zu gering.

Die String-spannung gegen Erde sind auf plus und minus-Leitung negativ. Die Technische Service Line von SMA konnte keine Aussage machen, ob das den Wechselrichter-Designparametern entspricht oder nicht. Bei den trafo-losen Wechselrichtern müssen aber natürlich Spannungen gegen Erde von bis zu minus 1000V in Kauf genommen werden.

	Nominal	Measured
PV Panel - open circuit voltage (V _{OC})	33.45V (@STC)	7.5 28.5V
PV String Voltage (max power point) 25 x V _{mpp}	836.3V (@STC)	149 200V
PV String +/- to GND (on inverter) V+, V-	? (unknown @ SMA)	V+: -148117V V-: -305303V

4.2 Infrarotmessung

Die Module haben in etwa eine Temperatur von 60°C.

Viele Module zeigen heiße Zellen am Modulrand und weniger heiße Zellen in der Modulmitte. Der Unterschied der gemessenen Zelltemperaturen (gemessen von vorne durch das Glas) beträgt 3 bis 4 Kelvin.

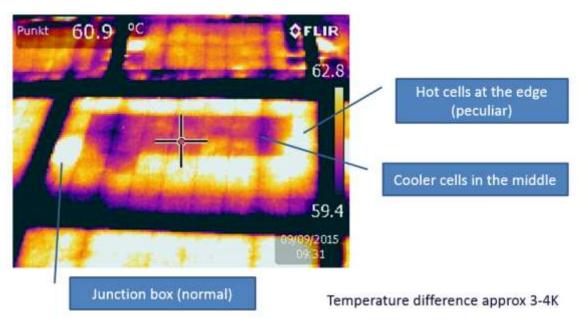


Abbildung 3 Modultemperatur



4.3 IU-Kennlinienmessung

Die IU-Kennlinienmessung zeigt starke Abweichungen von der Nominalen Kurve (die auch unter Berücksichtigung der hohen Zelltemperatur und der Einstrahlung < 1000 W/m² nicht zu erklären sind). Sowohl die Spannungs- als auch die Stromwerte des Modules sind deutlich reduziert.

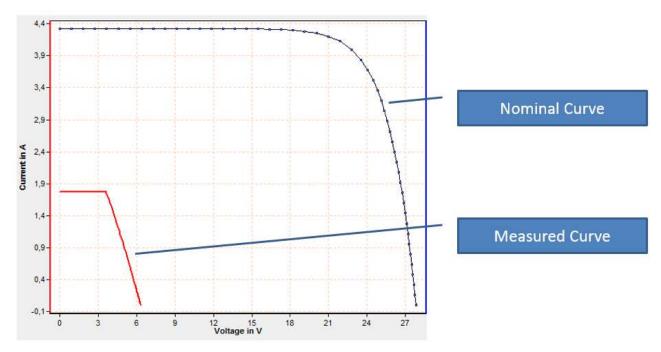


Abbildung 4 IU-Kennlinie

5 Interpretation der Messergebnisse

Folgende Faktoren weisen auf PID (Potential Induced Degradation) hin

- 1. Die PV-Zellen sind am Modulrand wärmer als zur Modulmitte hin
- 2. Die Stärke des Effekts nimmt gegen String-ende (wo eine größere negative Spannung herrscht) zu.
- 3. Die Flanke der IU-Kennlinie ist stark abfallend und die Leerlaufspannung stark reduziert.

Folgende Faktoren begünstigen die Bildung von PID

- 1. Die eingesetzten Wechselrichter sind transformatorlos
- 2. Die örtlichen Klimatischen Bedingungen sind heiß und feucht.
- 3. Die String-Erde Spannungen sind am ganzen String negativ.

Folgende Faktoren dienen dem Ausschluss anderer Fehlerquellen

- 1. Die Wechselrichter haben keine Isolationsfehler (und auch keine anderen Fehler) registriert
- 2. Es wurden keine Fehler in der Auslegung oder Ausführung der Anlage sichtbar.
- 3. Die Module sind optisch einwandfrei (Glas, Backsheet, Junction-box)
- 4. Die Bypass-dioden sind intakt, die Modulkennlinie ändert sich nicht nach deren Entfernung.



5. Es handelt sich nicht um einzelne hot-spots die zufällig verteilt wären.

6 Nächste Schritte

Eine Elektro-Lumineszenz-Messung eines der Module soll die Ergebnisse dieses Gutachtens bestätigen oder falsifizieren.

Es wird die Verwendung der SMA Offset Box empfohlen. Diese ist über einen Zeitraum von mehreren Tagen am besten mit maximaler Spannung von 1000 V und im "continuous-mode" zu betreiben.

Nach einer Woche ist die Stringspannung am Wechselrichter abzulesen und etwaige Veränderungen (Verbesserungen) aufzuzeigen.

Datum: 16.9.2015	
Gutachter:	
	
	Jakob Zehndorfer
	Zehndorfer Engineering Consulting

Bankverbindung: BawagPSK IBAN: AT40 1400 0907 1000 0203 SWIFT/BIC: BAWAATWW




Anhang 1 PV Layout






Anhang 2 Einlinienschema

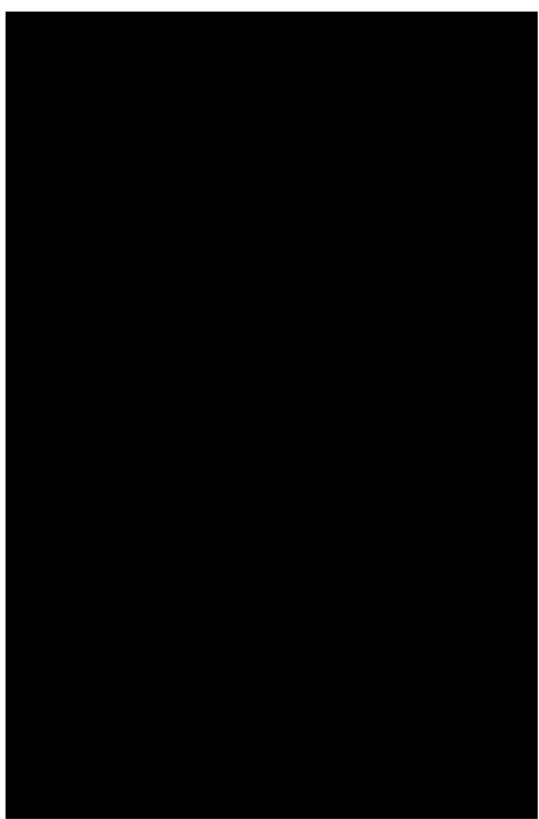



Anhang 3 Fotos

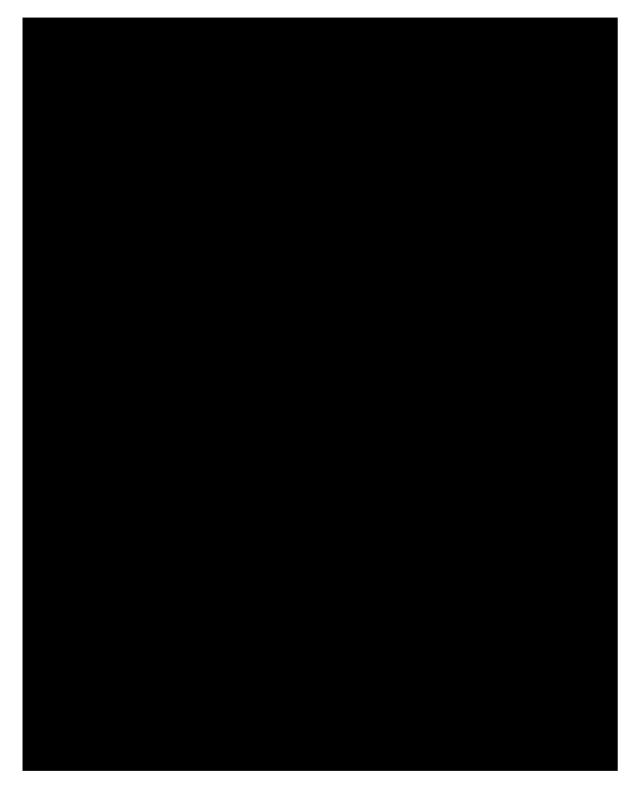



Anhang 4 Spannungsmessung

Anhang 4.1 Modul-Leerlaufspannung









Anhang 4.2 String-Spannung/-Ströme (Vmpp, Impp) am Wechselrichter

Inverter	Value		
1	UA	149	٧
	IA	6,4	Α
	UB	208	V
	IB	3,6	Α
2	UA	162	V
	IA	5,4	Α
	UB	188	V
	IB	3,9	Α
3	UA	175	V
	IA	7,8	Α
	UB	200	V
	IB	4,0	Α
4	UA	156	V
	IA	3,9	Α
	UB	162	V
	IB	4,0	Α


Anhang 4.3 String-spannung gegen Erdpotenzial

Inverter	String		
1	A1+	-117	٧
	A1-	-305	٧
2	A1+	-117	٧
	A1-	-305	٧
3	A1+	-116	٧
	A1-	-303	٧
4	A1+	-148	٧
	A1-	-303	٧


Bankverbindung: BawagPSK IBAN: AT40 1400 0907 1000 0203 SWIFT/BIC: BAWAATWW



Anhang 5 IR Bilder

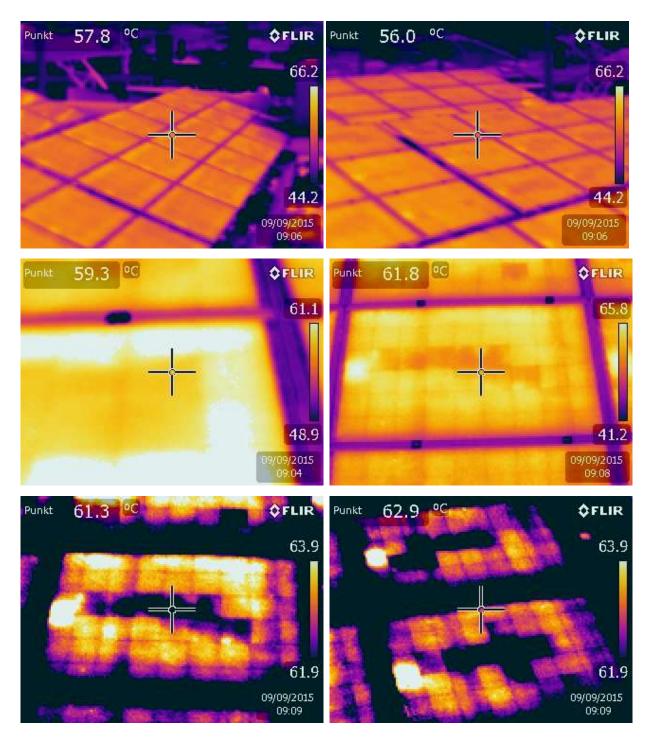



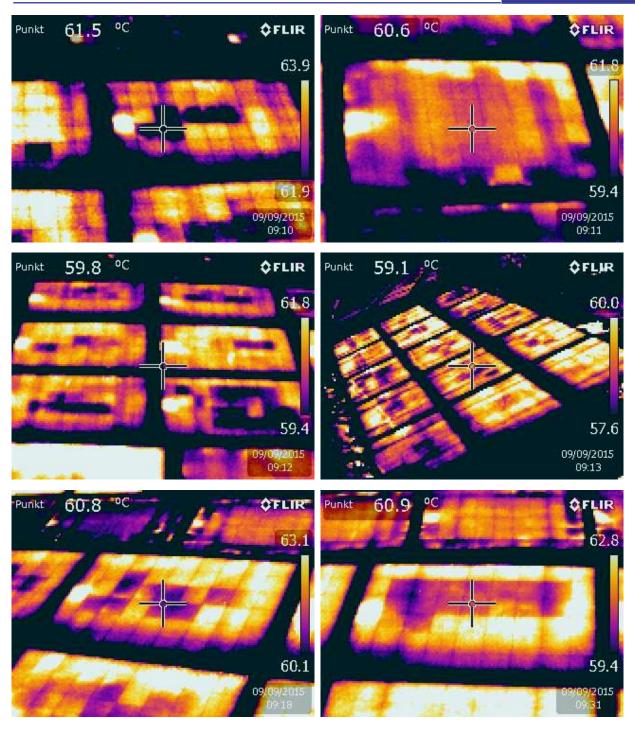



Anhang 6 IU-Kennlinien

auf den folgenden Seiten sind die Messprotokolle einzelner Module zu finden.

Bankverbindung: BawagPSK IBAN: AT40 1400 0907 1000 0203 SWIFT/BIC: BAWAATWW